



FEHLERCODES FÜR WÄRMEZÄHLER VON ENGELMANN

ENGELMANN - SENSOSTAR 2/ 2 +

Anzeige hexadezimal	Anzeige binär	Störung	Wirkung	Ursache
Error 01	0000001	Vorlauffühler defekt	Es werden keinerlei Berechnungen durchgeführt. Die Register für Volumen und Energie werden nicht verändert	Fühlerkabel durchtrennt; Fühlerkabel kurzgeschlossen
Error 02	0000010	Rücklauffühler defekt	Es werden keinerlei Berechnungen durchgeführt. Die Register für Volumen und Energie werden nicht verändert.	Fühlerkabel durchtrennt; Fühlerkabel kurzgeschlossen
Error 04	0000100	Referenzfühler defekt	Es werden keinerlei Berechnungen durchgeführt. Die Register für Volumen und Energie werden nicht verändert.	Defekt auf der Rechenwerksplatine
Error 08	0001000	Abtastspule defekt	Es werden keinerlei Berechnungen durchgeführt. Die Register für Volumen und Energie werden nicht verändert.	Spule kurzgeschlossen; Verbindungskabel zwischen Elektronikgehäuse und Hydraulik beschädigt.
Error 10	0010000	Gerät wurde zurück- gesetzt (Reset)	Die Messwerte seit der letzten Speicherung im E ² PROM gehen verloren (max. ein Tag)	EMV
Error 20	0100000	E ² PROM defekt	Nach dem Reset ist das Gerät ohne Funktion	defekter Baustein
Error 40	1000000	Prüfsummenfehler	Es werden keinerlei Berechnungen durchgeführt. Die Register für Volumen und Energie werden nicht verändert.	defekter Baustein
Error 50	1010000	Gerät defekt	Es werden keinerlei Berechnungen durchgeführt.	Überspannung oder Wasser im Gerät