



FEHLERCODES FÜR WÄRMEZÄHLER VON LANDIS+GYR

LANDIS+GYR - ULTRAHEAT XS

Fehlercode	Fehler	Maßnahme
FL nEG	Falsche Durchflussrichtung ggf. im Wechsel mit:	Fluss- bzw. Einbaurichtung prüfen / korrigieren
DIFF nEG	Negative Temperaturdifferenz ggf. im Wechsel mit:	Einbauort der Fühler prüfen / tauschen
F0	kein Durchfluss messbar	Luft im Messteil/Leitung, Leitung entlüften (Anlieferungszustand)
F1	Unterbrechung im Vorlauffühler	Service verständigen
F2	Unterbrechung im Rücklauffühler	Service verständigen
F3	Elektronik für Temperaturoauswertung defekt	Service verständigen
F4	Batterie leer	Service verständigen
F5	Kurzschluss im Vorlauffühler	Service verständigen
F6	Kurzschluss im Rücklauffühler	Service verständigen
F7	Störung des internen Speicherbetriebs	Service verständigen
F8	Fehler F1, F2, F3, F5, F6 länger als 8 Stunden. Erkennung von Manipulationsversuchen. Es werden keine Messungen mehr durchgeführt.	Diese F8 Fehlermeldung muß vom Service rückgesetzt werden.
F9	Fehler in der Elektronik	Service verständigen