



FEHLERCODES FÜR WÄRMEZÄHLER VON SENSUS

POLLUCOM E UND POLLUCOM 2

Die Fehlercodierung erfolgt in der Form "Err XYZ", die Zuordnung ist:

X: Überwachung der Temperaturfühler **Y:** Überwachung des Rechenwerkes **Z:** Fehlerstatistik

Fehlercode	Ursache
Err 101	Temperaturfühler vertauscht/ Rücklauftemperatur > Vorlauftemperatur
Err 201 o. 301	Ein oder beide Temperaturfühler ist/sind kurzgeschlossen
Err 401 o. 501	Kabelbruch bei Rücklauftemperaturfühler
Err 601 o. 701	Vorlauftemperaturfühler ist kurzgeschlossen und Kabelbruch bei Rücklauftemperaturfühler
Err 801 o. 901	Kabelbruch bei Vorlauftemperaturfühler
Err A01 o. B01	Rücklauftemperaturfühler ist kurzgeschlossen und Kabelbruch bei Vorlauftemperaturfühler
Err C01 o. D01	Kabelbruch bei Vor- und Rücklauftemperaturfühler